

Trimble Access™ Monitoring

Uživatelská příručka

Verze 2024.10
Revize A
říjen 2024

Obsahy

Úvod	3
Typicky monitorovací pracovní proces	3
Nastavení stránek Monitoring	4
Úlohy Monitoring	4
Zaměření orientace	4
Import referenčních informací stanice	5
Měření nových bodů	5
Přidání skenů do kola monitorování	5
Monitoring body	7
Pro spuštění monitorování použijte průvodce	7
Definování seznamu bodů, které chcete sledovat	8
Požadavky na import souboru ve formátu CSV	9
Možnosti Monitoring	11
Atmosférické korekce	14
Měření mimo toleranci	14
Selhání měření	14
Zastavení monitorování	15
Protokoly	16
Zobrazení posunů	16
Vytvoření protokolů o naměřených bodech	16
Přenos souborů do kanceláře	17
Výměna dat	18
Převádění nastavení místa přes Settop M1 do Trimble 4D Control	18
Výměna nastavení místa s Trimble 4D Control	20
Obchodní značky	22

Úvod

Specializovaná aplikace Monitoring rozšiřuje funkčnost softwaru Trimble Access a urychluje sběr dat při monitorování míst.

Pracovní postup je určen pro pravidelné, nikoliv nezbytně, kontinuální měření a sledování posunů a deformací. Můžete:

- Jednoduše určit stanovisko.
- Zaměřit orientaci, všechny body a uložit je do jobu pro následné návštěvy daného místa.
- Definovat parametry měření jako interval etap a tolerance.
- Prohlédnout si posuny překračující tolerance – v terénu nemusíte provádět složitou analýzu dat.
- V terénu si prohlédnete měření a výstupní protokoly s porovnáním známých souřadnic a s měřením během epochy.

Typický monitorovací pracovní proces

Typickým pracovním postupem při používání aplikace Monitoring je:

1. Vytvořte novou úlohu nebo otevřete existující úlohu.
2. V případě potřeby importujte známé body.
3. Spuštění měření.
4. Dokončete určení staničení.
5. V případě potřeby přidejte monitorovací body.
6. Spusťte monitorování. Typickými způsoby použití jsou:
 - Opakování (denní, týdenní) monitorování jedné etapy, pokud je odpojena celková stanice.
 - Dlouhodobé monitorování (například celý den), pokud celková stanice není odstraněna.
7. Během monitorování software ukazuje průběh měření a dočasná přemístění/výsledky.
8. Po dokončení software zobrazí konečná přemístění/výsledky
9. V případě potřeby ukončete monitorování a ukončete měření.
10. Pomocí softwaru Monitoring můžete zobrazit posunutí a export dat do různých formátů protokolů.

Nastavení stránek Monitoring

Chcete-li zahájit monitorování, musíte mít vytvořenou úlohu a musíte být připojeni k přístroji a mít dokončené nastavení stanice. Klikněte na ☰ a vyberte **Měření / <měřický styl> / <nastavení stanice>**. Chcete-li se dozvědět více o měřickém stylu a provádění nastavení stanice, vyhledejte příslušná témata v *Trimble Access Návodě*.

Pokud jste otevřeli existující úlohu, musíte se přeorientovat zpět.

Úlohy Monitoring

Software Monitoring může používat jakoukoli Trimble Access úlohu. Uložte úlohu do příslušné složky projektu ve **Trimble Data** složce. Abyste mohli úlohu používat pro monitorování, musíte přepnout na Monitoring aplikaci. Chcete-li přepínat mezi aplikacemi, klepněte na ☰ a klepněte na název aktuálně používané aplikace a vyberte aplikaci, na kterou chcete přepnout.

Při otevření existující úlohy musíte, než budete moci pokračovat, nastavit orientaci vůči orientačnímu bodu. Orientace slouží pouze k zorientování přístroje, aby mohly být všechny body zaměřeny úspěšně. Nastavení stanice se vypočítá pro každou monitorovací etapu. Viz [Zaměření orientace](#).

Zaměření orientace.

Orientace přístroje v momentálním jobu:

1. Klikněte na ☰ a vyberte **Měření / Orientace**.
Pokud jste ještě nezahájili měření, vyberte v nabídce měřický styl **Měření** a pak vyberte **Orientace**.
2. Zkontrolujte správnost údajů o stanovisku. Dle potřeby upravte **výšku přístroje**.
3. Pokud máte k dispozici více než jednu orientaci, klikněte na šipku vedle pole **Orientace** pro výběr jiné orientace
4. Klikněte na **Měřit**.
5. Ve formuláři **Měření orientace** se ujistěte, že podrobnosti o cíli jsou správné, zaměřte přístroj na orientaci a pak klikněte na **Měření**.
Po zaměření orientace se objeví obrazovka s výsledky. Bude zobrazena měřená vodorovná délka, převýšení, vypočtené horizontální a vertikální délky a rozdíly.
6. Klikněte na **Akceptovat**.

Import referenčních informací stanice

Chcete-li importovat monitorovací stanici z jiné úlohy:

1. Klikněte na ☰ a vyberte **Stránka / Stanice z referenční úlohy**.
2. Vyberte referenční úlohu.
3. Vyberte stanici.
4. Klikněte na **Import**.

Bod stanice a všechny související body pozorované ze stanice jsou zkopírovány do úlohy.

5. Chcete-li upravit importovanou stanici a měřené body, klikněte na ☰ a vyberte **Stránka / Upravit reference**.

Měření nových bodů

Chcete-li měřit nové topografické body a přidat je do úlohy, musíte mít dokončené nastavení stanice.

1. Klikněte na ☰ a vyberte **Měření / Přidat bod**.

Objeví se formulář **Měření top..**

2. Zadejte **Název bodu**.
3. Zadejte nebo vyberte **Kód**.
4. V políčku **Metoda** vyberte metoda měření.
5. Zadejte hodnotu do políčka **Výška cíle**.
6. Klikněte na **Měřit**.
7. Ťukněte na **Uložit**.

Přidání skenů do kola monitorování

Zahrnutí skenů během monitorování vám umožní monitorovat velkou prostorovou oblast rychleji a bez nutnosti předvídat vzorce pohybu a stanovit vhodné cíle. To může být užitečné zejména při monitorování oblastí, kde nemusí být bezpečné instalovat cíle kvůli omezené přístupnosti.

Chcete-li provést kontrolu na konci kola monitorování a přidat ji do úlohy:

1. Klikněte na ☰ a vyberte **Měření / Přidat bod**.

Objeví se formulář **Skenování**.

2. Vyberte metodu **Orámování** a poté definujte oblast rámečku. Vyberte možnost **Hustota skenování** a v případě potřeby definujte **Limity skenování** pro skenování.

Další informace o možnostech na této obrazovce naleznete v odstavci **Skenování pomocí SX10 nebo SX12** v *Trimble Access Měření Uživatelská příručka*.

Odhadovaná doba skenování je vygenerována a zobrazena, takže můžete vidět, jak konfigurace ovlivní způsob, jakým chcete naplánovat kola monitorování. Panoramatické snímky lze také pořizovat na konci každého monitorovacího kola. Všechna data jsou uložena ve složce projektu Trimble Access.

3. Pro vytvoření panoramatu se skenováním, vyberte **Panorama** a určete nastavení panoramatu.

Další informace o možnostech panoramatu naleznete v odstavci **Nastavení panoramatického obrazu** v *Trimble Access Měření Uživatelská příručka*.

4. Klikněte na **Start**.

Software zobrazuje průběh skenování. Jakmile je skenování dokončeno, přístroj se vrátí do původní pozice.

POZNÁMKA – Použití skenů s aplikací se Monitoring mírně liší od použití skenů v programu Trimble Access Měření. V Monitoring:

- Při vytváření nové oblasti skenování je důležité provést počáteční skenování po vytvoření oblasti. Prohledávané oblasti, které jsou vytvořeny a uloženy bez provedení počátečního skenování, se nezobrazí v seznamu oblastí kontroly a nebudou provedeny během procesu monitorování. Ujistěte se, že jste klepnutím na tlačítko Start provedli počáteční skenování oblasti.
- Typy skenování **Horizontální pásma** a **Poloviční kopule** nejsou v této verzi plně podporovány, pokud jde o pracovní postup monitorování. Kontroly s těmito nastaveními rámování lze provádět a ukládat do hlavní složky projektu, ale skeny nebudou viditelné v seznamu oblastí monitorovací kontroly a nebudou zahrnuty do monitorovacího kola.

Skenování lze provádět na konci každého monitorovacího kola a jejich průběh je zobrazen na obrazovce. V rozevíracím seznamu **Zobrazit** vyberte **Seznam** a zobrazte průběh kontroly. Zaškrtnutí ve sloupci **Skenování** označuje, že skenování bylo dokončeno; tři tečky (...) označují, že skenování probíhá. Video není k dispozici, pokud probíhá skenování.

Monitoring body

Chcete-li sledovat body, musíte být připojeni k běžnému měřicímu přístroji a mít dokončené nastavení stanice.

Pro přidání monitorovacího bodu a dokončení monitorovacího měření, klikněte na ☰ a vyberte **Měření / Přidat bod**.

Pro spuštění monitorování období řízené softwarem klikněte na ☰ a vyberte **Měření / Monitoring**. Můžete nastavit seznam monitorovacích bodů a definovat různé možnosti monitorování. Jakmile se spustí monitorování, vyberte odpovídající zobrazení, abyste získali přístup k různým typům informací o vašem monitorovacím období:

- Přehled **statistik** ukazuje monitorování pokroku pro aktuální období
- Přehled **nastavení stanice** zobrazuje výsledek pro aktuální nastavení stanice
- Přehled **Rozdíly** zobrazuje rozdíly hledí
- Přehled **Seznam** zobrazuje aktuální změřené body
- Přehled **Delta** zobrazuje dočasné výsledku posunů
- Přehled **Upozornění** ukazuje měření, která jsou mimo toleranci nebo selhala

Po dokončení monitorování období získáte přehled o výsledcích sledovaných posunů.

Pro spuštění monitorování použijte průvodce

Pro spuštění monitorování musíte mít otevřenou úlohu a musíte být připojeni k přístroji.

1. Klikněte na ☰ a vyberte **Měření / Monitoring**.
2. Pomocí softwarových kláves pod **Seznamem bodů** můžete přidávat body, importovat body ze souboru CSV, upravovat nebo odstraňovat body. Viz [Definování seznamu bodů, které chcete sledovat](#).
3. Chcete-li spustit monitorování epochy, klikněte na **Další**.

Každý den se v úloze vytvoří a uloží nová epocha obsahující pozorování.

Názvy epochy jsou vytvořeny pomocí data a času definovaných v operačním systému kontroleru, proto se ujistěte, že jsou správně nastaveny.

4. Chcete-li konfigurovat možnosti, jako jsou tolerance měření, doba nečinnosti mezi epochami a pořadí stran, klikněte na **Možnosti**. Viz [Možnosti Monitoring](#).
5. Klikněte na **Další**.

Objeví se **Monitoring stavový** formulář.

Aktualizuje se políčko **Začátek další epochy** a na stavovém panelu začne odpočet do začátku měření.

Pro okamžité spuštění další epochy klikněte na **Začít nyní**.

Pokud je v zakázce nastavena **Prodleva mezi** epochami, měření bude okamžitě spuštěno.

Mapa zobrazuje sledované body a aktuální orientaci přístroje.


V případě potřeby můžete měření pozastavit a změnit tak cílové informace, jako je typ hranolu, konstanta, výška a režim měření, abyste opravili předchozí chyby nebo provedli změny za chodu. Můžete také nakonfigurovat úroveň přiblížení pro každý cíl a povolit/zakázat snímání obrazu pro vybrané body.

POZNÁMKA -

- Pokud přístroj podporuje FineLock nebo Long Range FineLock, poté bude před měřením nastaven příslušný režim dle vzdálenosti cíle, aby bylo dosaženo co nejspolehlivějších výsledků.
- Pokud jako metodu zacílení vyberete **Manuální**, přístroj se zacílí na cíl a vyčká na ruční docílení. Musíte ručně docílit a zmáčknout **Měřit** pro pokračování.

Definování seznamu bodů, které chcete sledovat

Chcete-li definovat seznam bodů, které chcete sledovat, musíte otevřít úlohu, připojit se k přístroji a dokončit nastavení stanice.

1. Klikněte na  a vyberte **Měření / Monitoring**.
2. Použijte tlačítka pod **Seznamem bodů**, abyste přidali body do seznamu pomocí jedné z těchto metod:
 - [Vyberte body v úloze a přidejte je do seznamu](#)
 - [Import bodů ze souboru csv](#)
3. Po importování všech bodů do seznamu zkontrolujte následující:
 - Body musí mít 3D souřadnice.
 - Minimálně jeden bod musí být definován jako orientace.
 - Seznam měření je v pořadí, ve kterém chcete měřit body. Chcete-li roztřídit body podle azimutu, zaškrtněte políčko **Azimut**.

Pro otočení přístroje do vybraného bodu, klikněte na **Otočit do**.

Chcete-li odstranit bod ze seznamu, vyberte ho a klikněte na **Odstranit**.

Chcete-li změnit sloupce zobrazení v seznamu, klikněte na tlačítko se šipkou nahoru a potom klikněte na **Zobrazit**. Podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček. Pro návrat do **Seznamu bodů** klikněte na **OK**.

4. Klikněte na **Další**.
5. Proveďte kroky potřebné ke spuštění období. Viz [Pro spuštění monitorování použijte průvodce](#).

TIP – Chcete-li zkrátit dobu měření, klepněte pod seznamem bodů na soft klávesu **Seřadit** a vyberte směr **Azimutu ve směru hodinových ručiček**. Tím se seznam bodů seřadí podle směru hodinových ručiček od referenčního (zpětného) azimutu, což zkrátí dobu měření více cílů v různých směrech omezením velikosti otáčení, které přístroj otáčí v každém měření.

Vyberte body v úloze a přidejte je do seznamu

1. Klepněte na **Přidat**
2. Zadejte **Název bodu**, nebo klikněte na ► a vyberte **Seznam**, abyste v úloze vybrali bod ze seznamu bodů.
3. Pokud je bod bodem hledí, zaškrtněte políčko **Hledí**. Nejméně jeden z bodů musí být vybrán jako orientační.
4. Vyberte **Typ hranolu**, a zadejte **Cílovou výšku** a, pokud je potřeba, tak **Konstantu hranolu**.
Při bezhranolovém měření (DR), nastavte **Typ hranolu** na **DR**.
5. Vyberte **Pracovní režim**. Nastavení se používá pro všechna měření v etapách.
V hranolovém režimu nastavte **Autolock**, **FineLock** nebo **Long Range FineLock** pro zacílení na vzdálený hranol. Stavový řádek zobrazuje zacílení na hranol.
Měření je provedeno automaticky, jestliže je spuštěno při aktivovaném Autolocku a přístroj není na cíl zacílen.
6. Klepněte na **Přidat**

Import bodů ze souboru csv

1. Klikněte na **soubor ASCII (CSV)**.
2. Vyberte soubor *.csv ze seznamu. Chcete-li zobrazit seznam informací, které musí soubor CSV obsahovat, viz [Požadavky na import souboru ve formátu CSV](#).
3. Klikněte na **OK**.
Systém zobrazí počet importovaných bodů. Body budou přidány do seznamu monitoringu.

Požadavky na import souboru ve formátu CSV

Soubor importovaný do seznamu na **Body obsahuje** tyto hodnoty oddělené čárkou:

Políčko...	Obsahuje...
1	Název bodu
2	První souřadnici (X)

Políčko...	Obsahuje...
3	Druhou souřadnici (Y)
4	Výškové
5	Kód
6	Popis 1
7	Popis 2
8	Výška cíle (pravá vertikála)
9	Typ cíle nebo konstantu hranolu
10	Režim cíle

Soubor **musí obsahovat** první čtyři políčka. Všechna další políčka jsou volitelná. Pokud jsou políčka 8 až 10 prázdná, bude soubor importován, ale cíle musí být ručně editovány v softwaru Monitoring předtím, než budete moci pokračovat. Chcete-li to provést, vyberte bod v seznamu a klikněte na **Upravit**.

X, Y, výška, výška cíle a konstanta hranolu musí mít stejné jednotky jako aktuální job.

Políčko 9 zobrazuje název hranolu, pokud používáte cíl Trimble, nebo konstantní hranol, pokud používáte vlastní cíl. V následující tabulce jsou zobrazeny dostupné typy hranolu spolu s aplikovanými konstantami hranolu:

Typ hranolu	Konstanta hranolu
VXSSeriesMultiTrack	0.010
SSeries360Prism	0.002
SSeriesTraversePrism	-0.035
Small318mmTiltablePrism	0.000
Large635mmTiltablePrism	0.000
MiniPrism	-0.018
SuperPrism	0.000
Monitoring25mmPrism	-0.017
Monitoring62mmPrism	-0.040
Controlpoint62mmTiltablePrism	0.000

V políčku **režim cíle** může být jedno z následujících:

Možnosti políčka 10	Detaily
DR	DR zapnuto
AutolockOff	Autolock vypnut
AutolockOn	Autolock zapnuto, ID cíle vypnuto
číslo mezi [1] až [8]	Autolock vždy zapnutý, použito zvolené ID cíle . Toto ID cíle není používáno modulem Monitoring a je při používání Autolocku ignorováno.
FineLock	FineLock zapnuto
LongRange FineLock	LR FineLock zapnuto

Pokud importujete bod a bod stejného názvu již existuje v **Seznamu bodů**, k názvu importovaného bodu se přidá _1.

Možnosti Monitoring

Chcete-li konfigurovat možnosti Monitoring, klikněte na ☰ a vyberte **Možnosti**.

Začátek etapy

- **Doba nečinnosti (min)** – definuje pauzu mezi koncem jedné etapy a začátkem další etapy.
- **Doba nečinnosti (min)** – definuje pauzu mezi začátkem jedné etapy a začátkem další etapy. Minimální čas se liší dle času potřebného k dokončení každé etapy. Interval musí být delší jak čas potřebný k zaměření jedné etapy.

Nastavení měření

Pořadí poloh dalekohledu

- **Pouze I.p** – měření pouze v I. poloze
- **Pouze I... Pouze II...** – měření je provedeno v I. poloze a po zaměření všech bodů i v poloze II.
- **Poloha I/Poloha II...** – první bod bude zaměřen v I. a II. poloze, poté budou stejně zaměřeny i další body

Pořadí měření

Pokud je **pořadí polohy** nastaveno na **I. poloha... II. poloha 2...**, nastaví se **pořadí pozorování** na:

- **123...123** – aby se provedla pozorování na II. polohu ve stejném pořadí jako pozorování na I. polohu
- **123...321** – aby se provedla pozorování na II. polohu v opačném pořadí k pozorování na I. polohu

Pokud **pořadí polohy** nastaveno pouze na **I. pozorování** nebo **I. pozorování/II. pozorování...**, nastaví se **pořadí pozorování** na:

- **123...123** – pro pozorování každé skupiny ve stejném pořadí
- **123...321** – pro provedení pozorování každé střídavé skupiny v opačném pořadí

Počet měření

Zadejte počet měření pro každý bod v každém kole.

Počet skupin

Zadejte počet kol v každé etapě.

Úprava nastavení EDM pro vzdálenost

Nastavte přesnost v závislosti na připojeném přístroji.

Nastavení režimu přístroje pro vzdálenost

Zaškrtnutím políčka **Nastavit režim přístroje pro vzdálenost** upřednostníte možnosti delší vzdálenosti. Zrušením zaškrtnutí políčka upřednostníte rychlost měření a ušetříte čas.

Pokud zaškrtnete políčko **Nastavit režim přístroje pro vzdálenost**, Trimble Access Monitoring rozdělí se měření na dvě: měření úhlu a měření vzdálenosti. Tato metoda měření umožňuje provádět měření za všech okolních podmínek. Kromě rozdělení měření toto nastavení automaticky vybere vhodný pracovní režim pro měřené cíle.

Pokud nepovolíte možnost **Nastavit režim přístroje pro vzdálenost**, zvýšíte rychlost měření, protože měření již nejsou rozdělena na dvě části. Rozsah vzdáleností však může být snížen, což je patrnější při měření v pracovním režimu **LR Fine Lock**.

Automatické měření pasivních cílů

Pokud je zaškrtnuto toto políčko, pak musíte provést ruční zaměření na pasivní cíle.

Přeskakování zablokovaných podrobných bodů

Podrobné body jsou automaticky přeskočeny, pokud měření není možné, například je zablokován hranol.

Laserové ukazovátko (pouze DR)

Zaškrtnutím políčka povolíte laserový pointer během měření DR.

Opakovat chybějící cíle

Zaškrtnutím tohoto políčka automaticky zopakujete zmeškaná měření způsobená dočasným blokem, například pokud vozidlo parkuje před hranolem po krátkou dobu.

Zmeškané body zpětného pohledu se opakují okamžitě během každé skupiny. Ostatní body se opakují automaticky na konci skupiny.

Trimble SX10/SX12

Aktivace pořizování snímků ve výchozím nastavení

Zaškrtnutím políčka pořizujete snímky s vysokým rozlišením v každém monitorovacím bodě, ve výchozím nastavení pro každé kolo monitorování pro nově přidané body.

Všechny snímky jsou uloženy ve složce se stejným názvem úlohy umístěné uvnitř hlavní Trimble Access složky projektu. To vám umožní automaticky dokumentovat podmínky cíle monitorování a lokality a používat je ve zprávách a výstupech.

Automatické nastavení úrovně přiblížení

Zaškrtnutím políčka umožníte softwaru automaticky nastavit úroveň přiblížení přístroje používané pro pořizování snímků na základě měření vzdálenosti do určitého bodu.

TIP – Můžete také nakonfigurovat úroveň přiblížení pro každý cíl a povolit/zakázat snímání obrazu pro vybrané body na Monitoring obrazovce **Upravit bod**.

Porovnání s

První etapa: Porovnání výsledku s první etapou.

Předchozí etapa: Porovnání výsledků s dříve měřenou etapou.

První a předchozí etapa: Porovnání výsledků s první a dříve měřenou etapou.

TIP – Pokud vyberete volbu **První epocha** nebo **První a předchozí epocha**, přístroj se otočí do polohy referenčního měření. Pokud vyberete možnost **Předchozí epocha**, přístroj se obrátí na poslední měřené umístění monitorovacího cíle namísto na referenční místo, což zkrátí dobu vyhledávání v případech, kdy se cíl monitorování podstatně přesunul z počáteční polohy a zajistí správné měření cíle.

Tolerance posunu

Definuje hodnotu tolerance pro monitorované body. Pokud je tolerance překročena, software zobrazí upozornění.

Zbývající tolerance orientace

Definice hodnotu tolerance pro orientační body. Pokud je tolerance překročena, software zobrazí upozornění.

Atmosférické korekce

Software Monitoring aplikuje PPM korekce na měřené šikmé délky, aby opravil vliv atmosféry na měření délek. PPM je určeno z měřeného tlaku a teploty spolu s konstantami přístroje.

Tlak a konstanty přístroje jsou získávány přímo z přístroje, ale teplotu musíte zadat manuálně. Chcete-li změnit tato nastavení během monitorování, klikněte na **Pauza** a pak klikněte na **Atmosféra**. Software Monitoring automaticky vypočte korekci z atmosféry dle zadaných hodnot.

POZNÁMKA -

- Pokud preferujete jiné čtení tlaku, můžete barometrický tlak z přístroje přepsat.
- Pokud vložíte hodnotu atmosférické korekce a chcete se vrátit a použít hodnotu z interního tlakoměru v přístroji, musíte restartovat aplikaci Monitoring.

Teplota a tlak (a tedy i korekce z atmosféry) jsou uloženy do úlohy spolu s měřením pro každou etapu. Teplotu můžete aktualizovat kdykoliv během měření—korekce budou aplikovány v další etapě.

Měření mimo toleranci

Po každém měření software Monitoring zkontroluje, zda je měření v toleranci specifikované v úloze. Software upozorní, pokud je měření mimo toleranci a zobrazí delty.

V zakázce jsou nastaveny dva druhy tolerancí:

- Horizontální a vertikální tolerance pro podrobné body.
 - Pokud se některý z bodů posunul více než o stanovenou toleranci, delty se zobrazí v zobrazení **Delty** a bod je uveden v zobrazení **Upozornění**. Tyto informace můžete zobrazit také v protokolu [Odchylky](#)
- Tolerance horizontálních a vertikálních odchylek pro orientace.
 - Pokud je orientační pozorování mimo zbytkovou toleranci, jsou informace o orientaci zobrazeny v zobrazení Zbytky

POZNÁMKA - Pokud se objeví výstraha s odchylkami orientací na konci epochy, software Monitoring nezobrazí u měřené epochy výstrahu pro podrobné body.

Selhání měření

Přístroj se pokouší měřit každý bod a pokud je hranol blokován, měření se nezdaří. Můžete to zkusit znovu nebo měření přeskočit.

- Pokud byl bod vynechán v I. poloze, bude automaticky vynechán i v poloze II.
- Pokud byl bod vynechán v jedné epoše (v I. nebo II. poloze), bude se přístroj snažit zaměřit bod v následujících epochách

- Všechna měření jsou ukládána do souboru úlohy. Pokud je používána metoda IPIIP nebo IP/IIP, všechny body musí být zaměřeny v obou polohách, aby mohl software Monitoring detekovat jakékoliv změny v epoše.
- Když je použito měření v IPIIP nebo IP/IIP, musí být orientace měřena v obou polohách dalekohledu, aby software mohl vypočítat souřadnice a odchylky pro podrobné body v epoše. Pokud by orientace nebyla měřena v obou polohách dalekohledu, nebudou vypočítány souřadnice žádného podrobného bodu.

Seznam zobrazuje postup měření u každého bodu v aktuální etapě:

Ikona	Stav měření...
...	Probíhá měření
✓	Úspěšné měření
✗	Měření selhalo

TIP – Chcete-li pokračovat automaticky s dalším podrobným bodem, zaškrtněte políčko **Přeskočit zablokované podrobné body** na obrazovce **Možnosti**. Chcete-li zmeškaná měření na konci kola automaticky opakovat, zaškrtněte políčko **Opakovat chybějící cíle** na obrazovce **Možnosti**.

Zastavení monitorování

Chcete-li zastavit monitorování, klikněte na **Esc** na obrazovce **Monitoring stav**.

Pokud měření nebude probíhat, bude ihned pozastaveno.

Pokud měření probíhá, monitorování po dokončení aktuálního měření zastaví.

Protokoly

Můžete vytvořit protokol měřených bodů včetně jejich posunů. Tyto protokoly lze zobrazit i v terénu a mohou se přenést z terénu do kanceláře pro ukázání posunů klientovi nebo pro další zpracování v kancelářském softwaru.

Zobrazení posunů


Zobrazení přechodů posunutí monitorovacích bodů:

1. Klikněte na ☰ a vyberte **Hlášení / Posuny**.
2. vyberte období, které chcete porovnat. Vybraná období jsou označena malou šipkou. Pokud vyberete:
 - **dvě období** pak jsou vzájemně porovnávána.
 - **jedno období** je porovnáváno s referenčními hodnotami (z počátečního pozorování).

Vytvoření protokolů o naměřených bodech

Můžete vytvořit protokol měřených bodů včetně jejich posunů. Prohlédněte si tyto protokoly, abyste zkontrolovali data, když jste stále v terénu, nebo přeneste data z terénu ke svému klientovi nebo do kanceláře.

1. Klikněte na ☰ a vyberte **Protokoly / Protokoly**.
2. V políčku **Formát souboru** vyberte požadovaný formát souboru.
3. Pokud jste vybrali:
 - **Protokol návrhu trasy (CSV)**, vyberte **Typ návrhu trasy** (RXL, Polyline, TXL nebo LandXML) a pak vyberte **Vstupní soubor**.
 - **Protokol ve Wordu týkající se návrhu trasy**, vyberte, zda chcete zahrnout **Diagramy rozptylu bodů** nebo **Grafy trendů** nebo obojí do pole **Obsah protokolu**, a poté vyberte **Typ návrhu trasy** (RXL, Polyline, TXL nebo LandXML) a poté vyberte **Vstupní soubor**.
 - **Zpráva o bodu**, zadejte název bodu do pole **Název bodu** nebo klepněte na ▶ a vyberte bod.
 - **Zpráva o slově**, z pole **Zpráva o obsahu** vyberte, zda chcete zahrnout **Bodové grafy** nebo **Grafy trendů** nebo obojí.
4. Pro automatické prohlížení souborů po jejich vytvoření zaškrtněte **Prohlížet vytvořené soubory**.
5. V poli **Zahrnout neúplná kola** vyberte **Ano**, chcete-li do sestavy zahrnout neúplná kola, nebo vyberte možnost **Ne**, chcete-li z přehledu vyloučit neúplná kola.
6. Klikněte na **OK**.

TIP – Chcete-li synchronizovat exporty a protokoly s Trimble Connect, klepnutím na  v horní části obrazovky **Projekty** otevřete obrazovku **Nastavení cloudu** a zaškrtněte políčko **Nahrát připojené soubory**. Soubory budou synchronizovány s Trimble Connect při příští synchronizaci projektu.

Přenos souborů do kanceláře

Mezi kancelářským počítačem a kontrolerem lze přenášet mnoho souborů, nicméně ne všechny formáty lze přímo otevřít na počítači.

Exportování dat do Trimble 4D Control

Chcete-li exportovat data do softwaru Trimble 4D Control, klikněte na ☰ a vyberte **Hlášení / Exportovat do T4DControl**. V potvrzovacím dialogu klikněte na **OK**. Data se exportují do souboru JobXML (*.jxl) a uloží se do složky projektu.

Pomocí softwaru Trimble 4D Control můžete otevřít souboru JobXML a podrobně analyzovat data zobrazením aktuálních odchylek, grafů odchylek a elips chyb.

Zobrazení dat pomocí Trimble Business Center

Data exportována do souboru JobXML (*.jxl) lze importovat do softwaru Trimble Business Center.

Všechna měření monitoringu jsou importována do projektu a souřadnice v projektu jsou odvozeny z první epochy.

TIP –

- Měření v každé etapě lze zobrazit pomocí nástroje Project Explorer.
- Vytvořením protokolu s body lze zobrazit souřadnice pro každou etapu.
- **Pomocí Tolerance** bodů v **Nastavení projektu** lze definovat tolerance posunů. Všechny souřadnice mimo tolerance budou zobrazeny červeně a označeny vlaječkou v mapě.

Výměna dat


Pomocí nabídky **Výměna dat** můžete zefektivnit **nastavení webu pro automatické monitorování** a snížit tak potřebu více aplikací a zařízení přenesených na web. Stejný pracovní postup můžete použít pro ruční i automatizované monitorování projektů. Nabídka **Výměna dat** poskytuje metody pro přenos informací o nastavení webu pro automatizované monitorovací projekty pomocí Trimble 4D Control.

Převádění nastavení místa přes Settop M1 do Trimble 4D Control

Settop M1 je doporučený způsob komunikace s totální stanicí v automatizovaném monitorovacím systému. Možnost **Settop M1** umožňuje bezproblémový přenos informací o nastavení místa z Trimble Access Monitoring, včetně seznamů bodů a nastavení kulatého plánovače, na Settop M1 a nepřímo do Trimble 4D Control. Eliminuje další konfigurační práce v terénu (Settop M1) a v Trimble 4D Control.

Provedení nastavení místa

1. Spusťte Trimble Access Monitoring software a otevřete existující úlohu a upravte existující nastavení místa nebo vytvořte novou úlohu pro provedení počátečního nastavení místa.
2. Klikněte na ☰ a vyberte **Nastavení / Připojení**. Vyberte kartu **Bluetooth**. Připojte kontroler k totální stanici.

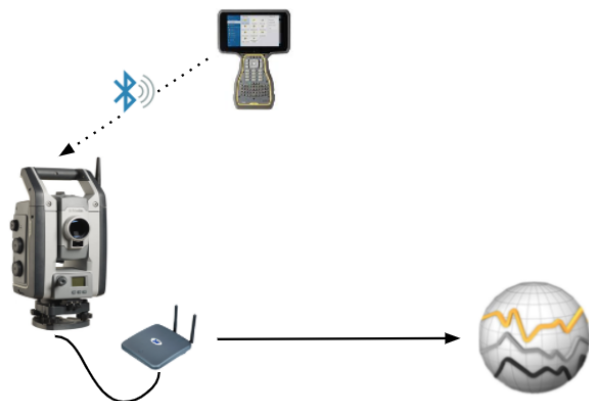


3. Klikněte na ☰ a vyberte **Měření / <měřický styl> / <nastavení stanice>**. Chcete-li provést nastavení místa:

- a. Definujte typ nastavení stanice.
- b. Přidejte body zpětného pohledu.
- c. Přidejte předvídavé body.
- d. Nastavte plánovač.
- e. Klikněte na **Akceptovat**.
- f. Měření skupiny směrů.

Chcete-li přenést nastavení místa

1. Připojte ovladač k Settop M1 pomocí Wi-Fi.


K konfiguraci nastavení připojení Wi-Fi použijte obrazovku nastavení Wi-Fi operačního systému Windows. Název sítě Wi-Fi začíná **Settop** a končí Settop ID M1 (například Settop-m14117562). Heslo pro připojení k Settop přístupovému bodu M1 je **Settopm1**.

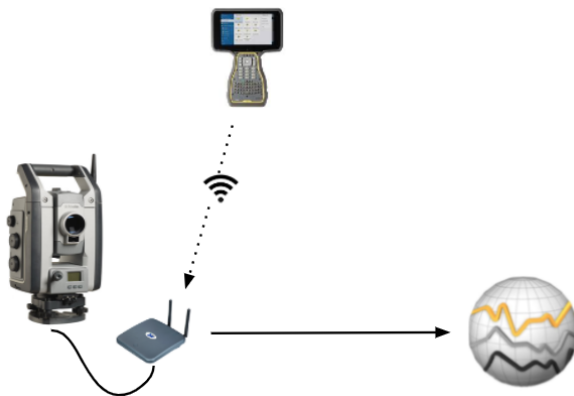

2. Zakažte Settop ovládání přístroje M1 prostřednictvím softwaru Monitoring. Chcete-li to provést, klikněte na ☰ a vyberte **Výměna dat / Settop M1 / Deaktivace ovládání přístroje**. Zadejte uživatelské jméno a heslo Settop M1 a klikněte na **Deaktivovat**.
3. Pokud jste ještě neprověřili nastavení místa k odeslání, můžete jej připojit k přístroji a nyní provést nastavení místa. Viz výše [Provedení nastavení místa, page 18](#).
4. Klikněte na ☰ a vyberte **Výměna dat / Settop M1 / Odeslat nastavení místa**.
5. Ověřte, zda jsou **pověření** Settop M1 správná, zadejte **Název projektu Settop M1** a vyberte volby pro nastavení **Měření** a **Plánovače**.
6. Klepněte na **Odeslat a spustit**.

Automatizovaný monitorovací systém přebírá kontrolu a zahajuje proces monitorování pomocí

Trimble 4D Control.

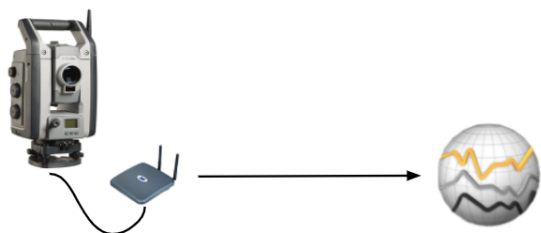

Výměna nastavení místa s Trimble 4D Control

Tento software Trimble Access Monitoring poskytuje flexibilitu při výměně a editaci nastavení místa s Trimble 4D Control. Ve scénáři, kde se nepoužívá žádná Settop M1, tato funkce umožňuje nastavení místa, které se má převést do Trimble 4D Control, aby se zefektivnilo nastavení automatizovaného monitorovacího systému. Kromě toho lze importovat existující nastavení místa exportované Trimble 4D Control pro pokračování v práci v poli, jako je přidání dalších cílů nebo úprava informací o stávajících cílech.

Export nastavení webu na Trimble 4D Control

1. V Monitoring klikněte na ☰ a vyberte možnost **Výměna dat / Řízení T4D / Nastavení exportu místa**.
2. Dialogové okno **Exportovat nastavení webu** potvrzuje, že nastavení webu bylo exportováno. Klikněte na **OK**.
3. Chcete-li vyhledat exportovaný soubor nastavení místa, kliknutím na ☰ a výběrem položky **Data úlohy / Průzkumník souborů** otevřete složku **Trimble Data\Projekty** v Průzkumníkovi souborů. Soubor instalace místa má příponu souboru **.tamsetup** a je uložen ve složce **<projectname>\T4DControlExport**.

Import nastavení místa z Trimble 4D Control

1. V Trimble 4D Control exportujte nastavení místa. Exportovaný soubor má příponu **.tamsetup**. V Průzkumníkovi souborů zkopírujte tento soubor.
2. V Monitoring klikněte na ☰ a vyberte **Data úlohy / Průzkumníka souborů**, abyste otevřeli složku **Trimble Data \Projekty** v Průzkumníkovi souborů.
3. V Průzkumníkovi souborů vložte soubor **.tamsetup** do složky **<projectname> / T4DControlImport** ve složce **Trimble Data\Projekty**.
4. Chcete-li importovat nastavení místa, klikněte na ☰ a vyberte možnost **Výměna dat / Řízení T4D / Nastavení importu místa**.
5. Vyberte soubor nastavení webu, který jste právě vložili do složky.

6. Klikněte na **Akceptovat**.

Informace o nastavení webu lze nyní nalézt v úloze Trimble Access.

Obchodní značky

Trimble Inc.

www.trimble.com/en/legal

Copyright and trademarks

© 2024, Trimble Inc. Všechna práva vyhrazena.

Trimble, the Globe and Triangle logo, Autolock, CenterPoint, FOCUS, Geodimeter, GPS Pathfinder, GPS Total Station, OmniSTAR, ProPoint, RealWorks, Spectra, Terramodel, Tracklight, Trimble RTX, and xFill are trademarks of Trimble Inc. registered in the United States and in other countries.

Access, Catalyst, FastStatic, FineLock, GX, IonoGuard, ProPoint, RoadLink, TerraFlex, TIP, Trimble Inertial Platform, Trimble Geomatics Office, Trimble Link, Trimble Survey Controller, Trimble Total Control, TRIMMARK, VISION, VRS, VRS Now, VX, and Zephyr are trademarks of Trimble Inc.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Google and Android are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Trimble Inc. is under license.

Wi-Fi and Wi-Fi HaLow are either registered trademarks or trademarks of the Wi-Fi Alliance.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group, derived from the RSA Data Security, Inc, MD5 Message-Digest Algorithm.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (www.openssl.org/).

Trimble Access includes a number of open source libraries.

For more information, see [Open source libraries used by Trimble Access](#).

The Trimble Coordinate System Database provided with the Trimble Access software uses data from a number of third parties.

For more information, see [Trimble Coordinate System Database Open Source Attribution](#).

The Trimble Maps service provided with the Trimble Access software uses data from a number of third parties. For more information, see [Trimble Maps Copyrights](#).

For Trimble General Product Terms, go to www.trimble.com/en/legal.